

温州市鹿城区人民政府办公室文件

温鹿政办〔2021〕38号

温州市鹿城区人民政府办公室 关于公布 2021 年度第二批区级重大事故隐患 治理挂牌督办单位名单的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

为确保全区各领域安全生产各项工作措施落到实处，最大限度地减少各类隐患，预防安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。经区政府同意，决定将温州市铂金石材加工厂等 30 家单位列为 2021 年度第二批区级重大事故隐患治理挂牌督办单位，现予以公布。

希各有关督办单位接此通知后，责成上述隐患单位落实主体责任，制定事故隐患治理方案，督促落实整改措施。各街镇和各

有关部门要认真履行职责，条块结合，按照隐患整改验收的有关规定，及时督促隐患单位制定整改方案，整改完毕后，责任单位要向督办单位提出验收申请，督办单位按规定及时组织验收，验收合格后按规定办理核销手续。对在规定期限内未能整改到位无法保证安全生产的，要按照有关规定予以停产整顿，直至关闭。

附件：1. 2021年度第二批区级重大事故隐患治理挂牌督办单位名单

2. 区级重大事故隐患整改验收、销号审批表

（区应急管理局联系人：黄炜，电话：55595169）

（区交通运输局联系人：王新益，电话：55572258）

（市公安局交管局一大队联系人：姚海峰，电话：88550600）

（区综合行政执法局联系人：张健，电话：55589032）

（区住建局联系人：李侠，电话：88320297）

（区安委办联系人：任飞豪，电话：88579590）

温州市鹿城区人民政府办公室

2021年9月1日

（此件公开发布）

附件 1

2021 年度第二批区级重大事故隐患治理挂牌督办单位名单

序号	整改单位 (场所)	地 址	隐 患 主 要 内 容	责任单位	督办单位	整改期限
1	温州市铂金 石材加工厂	白鹿外国语学校北 首	1. 生产车间屋顶为木梁瓦顶，耐火等级不符合要求；2. 宿舍楼与生产车间的安全间距不足；3. 油漆仓库未设置外开式防火门，无防爆排风机、可燃气体浓度检测报警装置等任何安全设施；4. 用电设备未接地保护，部分电气线路未穿管保护；5. 部分固定插座、移动插板无漏电保护装置；6. 作业场所未划定安全通道线，安全通道不畅通。	温州市铂金石材 加工厂	滨江街道	11 月 30 日
2	温州市鹿城 区南郊李聪 林机械加工 厂	炬科路 126 号	1. 生产车间屋顶为木梁瓦顶，耐火等级不符合要求；2. 生产车间的安全出口未设置外开式疏散门，无应急灯及安全出口标志；3. 车间铝材切割区域现场铝材尘屑堆积较多，未及时清理；4. 用电设备未接地保护，部分电气开关无防护盖；5. 固定插座、移动插板无漏电保护装置；6. 各机床上的照明灯未采用安全电压。	温州市鹿城区南 郊李聪林机械加 工厂	南郊街道	11 月 30 日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
3	温州市鑫心源鞋业有限公司	正岙路 328 号 4 楼	<p>1. 危化品存放于一楼通道上的集装箱内，无任何安全措施且与宿舍楼等的安全间距不足；2. 企业应在生产车间内的合适位置按要求设置危化品中间仓库；3. 刷胶工序处的照明灯等电气设施及电气线路的敷设均不能满足防爆要求；4. 生产车间内部分电气线路穿管保护不到位，固定插座、移动插板无漏电保护措施；5. 生产车间一安全出口设置了卷帘门，无应急灯及安全出口标志；部分通道上堆放了货品，影响通道畅通；6. 部分鞋盒等可燃物紧靠电气开关、电气线路堆放；7. 货梯口无禁止载人及限载标志；8. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。</p>	温州市鑫心源鞋业有限公司	丰门街道	11 月 30 日
4	温州市蓝虹鞋业有限公司	正岙路 328 号 3 楼	<p>1. 生产车间只有一处直通疏散楼梯的安全出口，不符合要求；2. 办公室与生产车间之间防火隔离不到位；3. 危化品中间仓库存在以下隐患：（1）外墙未设置泄压门窗；（2）门口无防止液体流散设施，入口无人体静电消除装置；（3）可燃气体浓度检测报警装置的报警信号未接入值班室；（4）现场未配备消防沙；4. 刷胶工序处的照明灯不防爆；5. 部分消火栓前堆放了物品，消火栓无月检记录；6. 货梯口无禁止载人及限载标志；7. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。</p>	温州市蓝虹鞋业有限公司	丰门街道	11 月 30 日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
5	温州玮艺鞋材有限公司	前京村二期二产3号地块3幢A5-1	1. 未按要求设置独立的调漆间; 2. 喷台附近的照明灯、电气开关、配电箱等电气设施不防爆; 3. 描漆工序未设置排风罩; 4. 生产车间一安全出口的疏散门未外开设置; 5. 车间的立式配电柜前未敷设绝缘垫; 6. 部分灭火器前堆放了物品, 取用不方便; 7. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州玮艺鞋材有限公司	仰义街道	11月30日
6	温州豫彩鞋材有限公司	渔渡村渔渡片区D08地块厂房9幢5层	1. 车间内“样品室”有住人; 2. 现有的危化品仓库安全条件不符合要求; 3. 车间内货物堆放平台的防护栏杆设置不到位; 4. 车间西侧安全出口处堆放了模具; 5. 描漆工序现场堆放了过多油漆; 6. 车间的安全通道线及疏散指示标志设置不到位, 货梯口无禁止载人及限载标志; 7. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州豫彩鞋材有限公司	仰义街道	11月30日
7	温州小咪童鞋业有限公司	沿江工业区(温州市正森五金配件厂内北面)	1. 一楼阁楼、隔墙采用了木板等可燃材料, 不符合要求; 2. 一楼移印工序处使用到的油墨等危化品直接存放于移印工序现场, 不符合要求; 移印工序处未设置排风装置; 3. 二楼的危化品中间仓库未设置防爆型的排风机, 入口未设置人体静电消除装置; 现场未挂贴危化品仓库管理制度及油漆、胶水等危化品的安全周知卡; 现场未配备消防沙; 4. 未设置独立的胶水调配间; 5. 刷胶工序处的照明灯、电气开关、电气线路的敷设均不能满足防爆要求; 6. 三楼车间采用了木板等可燃材料隔断, 分隔处未设置外开式的防火门, 不符合要求; 7. 喷漆台附近的照明灯、电气开关、电气线路的敷设等均不能满足防爆要求; 8. 部分固定插座、移动插板未设置漏电保护装置; 9. 车间北侧疏散楼梯无应急灯; 车间内部分灭火器放置不规范; 10. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。	温州小咪童鞋业有限公司	仰义街道	11月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
8	温州千吉宏鞋材有限公司	沿兴路126号厂房一层-1、二层-1、三层-1、四层-1	<p>1. 综合楼（办公、宿舍）一楼为成品仓库，属“三合一”，不符合要求；2. 综合楼（办公、宿舍）外搭建了彩钢棚作为生产车间，该车间与综合楼的安全间距不符合要求；3. 未按要求设置危化品中间仓库、调漆间；4. 二楼吊装口未设置防护栏杆；5. 一楼生产车间通向楼梯口的安全出口未设置外开式的防火门；6. 喷漆流水线上的电气线路未穿镀锌钢管或者防爆软管保护，喷漆台附近的照明灯、电气开关、配电箱不防爆；现场未挂贴喷漆作业安全操作规程，未设置严禁烟火等警示标志；7. 刷胶工序处的照明灯、电气开关、电气线路的敷设均不能满足防爆要求；8. 部分电气线路未穿管保护，部分固定插座、移动插板无漏电保护措施；部分电气开关未入箱，部分电气开关盒无防护盖，部分线槽无盖板；9. 部分灭火器放置不规范，部分灭火器、消火栓无月检记录；各层货梯口未设置禁止载人及限载标志；10. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。</p>	温州千吉宏鞋材有限公司	仰义街道	11月30日
9	温州豫鑫贸易有限公司	樟村村樟村路3号1号车间四楼东面	<p>1. 未按要求设置危化品中间仓库；2. 喷台附近的照明灯、电气开关等电气设施不防爆；3. 刷胶工序现场的照明灯不防爆；4. 生产车间安全出口的疏散门不是防火门且未外开设置；5. 车间的安全通道堵塞严重，影响通道畅通；6. 消火栓前堆放了物品，部分灭火器未规范放置；消火栓、灭火器无月检记录；7. 部分配电箱被物品、工作台等堵塞，部分固定插座、移动插板无漏电保护措施；8. 货梯口无禁止载人及限载标志；9. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。</p>	温州豫鑫贸易有限公司	藤桥镇	11月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
10	温州市阿苏鸟鞋业有限公司	盛宇路 39 号 2 楼东首	<p>1. 综合楼一楼大厅堆放了鞋盒，不符合要求；2. 一楼的危化品中间仓库存在以下隐患：（1）屋顶的耐火等级不符合要求，外墙未设置泄压门窗；（2）未设置外开式的防火门，门口无防止液体流散设施，入口无人体静电消除装置；（3）库内电气线路的敷设不能满足防爆要求；（4）可燃气体浓度检测报警装置的报警信号未接入值班室；（5）现场未挂贴危化品的安全周知卡、危化品仓库管理制度，未设置严禁烟火等警示标志；现场未配备消防沙；3. 生产车间作业现场堆放了较多的危化品，现场有调漆、调胶作业；4. 二楼喷台附近的配电箱、照明灯等电气设施及电气线路的敷设不能满足防爆要求；5. 生产车间的安全通道线及疏散指示标志设置不到位，车间一处安全出口处堆放了货品；6. 车间内货物堆放平台未设置防护栏杆；7. 部分消火栓前堆放了物品、设备；个别消火栓箱无箱门，消火栓无月检记录；8. 部分电气线路未穿管保护，部分电气开关盒无防护盖，部分固定插座、移动插板无漏电保护装置；9. 货梯口无禁止载人及限载标志；10. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。</p>	温州市阿苏鸟鞋业有限公司	轻工园区	11 月 30 日
11	温州市搜索鞋材有限公司	盛宇路 39 号一楼西边和四楼车间	<p>1. 未按要求设置危化品中间仓库及调漆间；2. 喷台附近的照明灯、电气开关等电气设施不防爆；3. 生产车间未设置安全通道线及疏散指示标志；4. 车间内货物堆放平台未设置防护栏杆，通向堆放平台的楼梯无防护栏杆；5. 部分消火栓前堆放了物品；个别消火栓箱无箱门，消火栓无月检记录；6. 部分电气开关盒无防护盖，立式配电柜前未敷设绝缘垫；台钻皮带轮无防护罩；7. 货梯口无禁止载人及限载标志；8. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。</p>	温州市搜索鞋材有限公司	轻工园区	11 月 30 日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
12	温州乐尚鞋材有限公司	沙头工业区市政路10号第2幢2-3层	<p>1. 危化品中间仓库未设置外开式的防火门，入口无人体静电消除装置；未设置防爆型的排风机及可燃气体浓度检测报警装置；库内的电气线路的敷设不能满足防爆要求；现场未挂贴油漆等危化品的安全周知卡；现场未配备消防沙；2. 未按要求设置独立的调漆间；3. 喷漆流水线电气线路未穿镀锌钢管或者防爆软管保护，喷漆台附近的照明灯、电气开关、配电箱不防爆；现场未挂贴喷漆作业安全操作规程，未设置严禁烟火等警示标志；4. 部分灭火器放置不规范，消火栓、灭火器无月检记录；5. 部分配电箱无箱门，部分电气开关无防护盖；部分电气线路未穿管保护，部分固定插座、移动插板无漏电保护措施；6. 货梯口无禁止载人及限载标志；7. 各作业工序现场未挂贴相应的安全操作规程。</p>	温州乐尚鞋材有限公司	山福镇	11月30日
13	温州市和沐环保科技有限公司	郑大垟村(温州亚泰皮革有限公司厂房内西北间)	<p>1. 员工宿舍与相邻厂房之间的安全间距不足；2. 柴油存放间未设置外开式的防火门，现场无严禁烟火等警示标志；3. 柴油存放间内的电气开关、电气线路的敷设等电气设施不能满足防爆要求；4. 柴油存放间内的柴油箱为非标设备，且无呼吸阀等安全附件；5. 生产车间内部分电气线路穿管保护不到位，部分固定插座、移动插板无漏电保护措施；部分电气开关未入箱；6. 维修间内的氧气瓶存放量过多，且无防倾倒措施；台钻皮带轮无防护罩；7. 污水处理区等存在有限空间的场所未设置醒目的有限空间作业警示牌。</p>	温州市和沐环保科技有限公司	山福镇	11月30日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
14	岩土科技股份有限公司	K102+444 下岸桥 (330 国道危桥)	桥面铺装层损坏, 桥梁板损坏。	岩土科技股份有限公司	区交通运输局	11 月 30 日
15	岩土科技股份有限公司	K109+149 上村桥 (330 国道危桥)	桥面铺装层损坏, 桥梁板损坏, 护坡、锥坡破损。	岩土科技股份有限公司	区交通运输局	11 月 30 日
16	岩土科技股份有限公司	K121+114 小旦桥 (330 国道危桥)	桥面铺装层损坏, 桥梁板损坏, 桥墩基础冲刷。	岩土科技股份有限公司	区交通运输局	11 月 30 日
17	岩土科技股份有限公司	K121+989 渡船头桥 (330 国道危桥)	桥面铺装层损坏, 桥梁板下沉、裂缝。	岩土科技股份有限公司	区交通运输局	11 月 30 日
18	双藤公路林山村	双藤公路林山村	路口车速快、通行无序, 机动车闯红灯等违法行为较多, 存在安全隐患。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	10 月 31 日
19	温州市中燃华颢燃气有限公司仰义储配站	仰义街道官岭山庄旁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 瓶库区未按规定设置可燃气体报警器、强制通风设备。 2. 充装台上可燃气体报警器设置数量不足。 3. 卸液区鹤管安装未投入使用。 	温州市中燃华颢燃气有限公司	区综合行政执法局	9 月 15 日
20	温州市中燃华颢燃气有限公司垟儿路供应站	五马街道垟儿路 86 号 108 室	瓶库区摄像头非防爆电器设备。	温州市中燃华颢燃气有限公司	区综合行政执法局	9 月 15 日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
21	浙江长江能源发展有限公司渔渡储配站	仰义街道渔渡村渔藤路85号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 灌区喷淋设施个别喷嘴堵塞。 2. 备用压缩机灰尘较多，未及时保养。 3. 由于监控硬盘更换，监控设备存储不足30天。 	浙江长江能源发展有限公司	区综合行政执法局	9月15日
22	温州市中燃华颢燃气有限公司七都供应站	七都街道啁州新村96号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 办公区域内监控线未套管。 2. 照明电线从库房外墙顶部横穿未套管。 	温州市中燃华颢燃气有限公司	区综合行政执法局	9月15日
23	温州市中燃华颢燃气有限公司丰门供应站	鹿城区丰门街道上伊村庵前山山脚	站内存在一处违建雨棚。	温州市中燃华颢燃气有限公司	区综合行政执法局	9月15日
24	温州市排水有限公司	车站大道与温州大道交叉口排水井沉陷	路面沉陷，排水井座沉陷。	温州市排水有限公司	区综合行政执法局	9月15日
25	温州市中燃华颢燃气有限公司嵇师供应站	鹿城区丰门街道嵇师山庄路43号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 送气工未穿工作服。 2. 瓶库区外放置钢瓶，库区内无钢瓶放置，按燃气经营许可要求必须钢瓶入库。 3. 钢瓶到站未及时扫码。 	温州市中燃华颢燃气有限公司	区综合行政执法局	9月15日

序号	整改单位 (场所)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
26	浙江长江能源发展有限公司渡头供应站	藤桥镇戍浦社区渡头村	1. 工作人员未穿工作服。 2. 库区外放置钢瓶。	浙江长江能源发展有限公司	区综合行政执法局	9月15日
27	电信鹿城分局	江滨路与上陡门路交叉口	路面网裂、坑洞、脱空，电信井坍塌。	电信鹿城分局	区综合行政执法局	9月15日
28	温州市自来水公司	过境路与马鞍池路交叉口	管道破裂导致道路沉陷。	温州市自来水公司	区综合行政执法局	9月15日
29	集新未来社区温州市实验中学新校区建设工程	浙江省温州市鹿城区 C-02-2 地块. C-14-2 地块	1. 部分基坑支撑梁上临边防护有缺口。 2. 部分易燃易爆品未及时定点存放。 3. 部分二级配电箱的漏保分断时间不符合规定。 4. 移动式钢筋操作棚未采用双层防护。 5. 未按规定在支撑梁上设置配电箱。	华东工程有限公司、中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	区住建局	10月30日
30	温州鼎丰鞋业有限公司新建厂房	鹿城区鞋都三期丰叶路 408 号-410 号中间（鞋都三期 07-2 地块）	1. 物料机卸料平台通道临边防护高度不足，物料机卸料通道采用木模板铺设且无固定措施。 2. 楼梯间临边缺失，电梯井位置临边防护缺失严重。 3. 建筑垃圾随意堆放未及时清理。	温州市万丰建设工程有限公司	区住建局	10月30日

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，区检察院，各群众团体。

温州市鹿城区人民政府办公室

2021年9月6日印发
